



COOL-LITE® SKN(II)
COOL-LITE® XTREME (II)

GUIA DE PROCESAMIENTO

Versión D: Abril 2024

Contenido

1. GENERAL	4
1.1. Descripción del producto	4
1.2. Espesor, dimensiones y tolerancias.....	4
1.2.1. Espesor y dimensiones.....	4
1.2.2. Recomendaciones de espesor.....	4
1.3. Criterios de calidad	5
1.3.1. Tipos de defectos: Definiciones	5
1.3.2. Condiciones generales de observación y criterios de aceptación	5
1.4. Posición de la capa e identificación de la cara capa	6
1.4.1. Posición de la capa.....	6
1.4.2. Identificación de la cara capa.....	8
2. TRANSPORTE, ACEPTACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN	8
2.1. Transporte	8
2.2. Recepción de la entrega	9
2.3. Almacenamiento	10
2.3.1. General.....	10
2.3.2. Tiempo de almacenamiento.....	10
2.4. Manipulación	11
3. PROCESAMIENTO DE COOL-LITE® SKN(II) / COOL-LITE® XTREME (II).....	12
3.1. Manipulación en las líneas de producción.....	12
3.2. Corte de vidrio	12
3.3. Borrado de capa	13
3.4. Acabado de bordes.....	14
3.4.1. Acabado de bordes manual	14
3.4.2. Acabado de bordes automático	14
3.5. Perforación	15
3.6. Lavado.....	15
3.7. Templado/Termoendurecido	17
3.7.1. General.....	17
3.7.2. Requisitos previos para el templado/termoendurecido.....	17
3.7.3. Instrucciones para el tratamiento térmico.....	17
3.8. Prueba Heat soak (HST).....	18
3.9. Curvado	18
3.10. Esmaltado	18

SOPORTE TÉCNICO TSM: GUÍA DE PROCESAMIENTO COOL-LITE® SKN(II) XTREME (II)

3.11.	Manipulación del vidrio con tratamiento térmico	19
3.12.	Laminación.....	19
3.13.	Fabricación de unidades de vidrio aislante (IGU)	20
3.14.	Procesamiento de controles de calidad	20
4.	MEDIO AMBIENTE/ RESIDUOS DE VIDRIO/ PREVENCIÓN PARA LA SALUD	21
5.	INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN/ACRISTALAMIENTO	22
6.	PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS PRODUCTOS TERMINADOS	23
6.1.	Protección del acristalamiento en obra	23
6.2.	Eliminación de etiquetas y marcas.....	23
6.3.	Limpieza y mantenimiento	24
7.	DESCARGO DE RESPONSABILIDAD	24

1. GENERAL

1.1. Descripción del producto

COOL-LITE® SKN (II) / COOL-LITE® XTREME (II) es una familia de vidrios de control solar con alta selectividad. Esta familia se fabrica mediante pulverización catódica al vacío sobre vidrio incoloro PLANICLEAR®, PLANILUX®, extra-claro DIAMANT™, vidrio de baja huella de carbono ORAÉ® o vidrio de color en su masa PARSOL®. Dependiendo del tipo de capa y sustrato utilizado, se obtiene una gama muy amplia de productos, que varían tanto estéticamente como en términos de rendimiento espectrofotométrico y térmico.

Cumple con los requisitos de los productos de Clase C definidos en las normas europeas EN1096-1 y EN1096-3. Debe utilizarse en unidades de vidrio aislante (IGU). Para obtener datos completos de desempeño, consulte nuestra documentación comercial en nuestro sitio web www.vidrioandino.com.

- COOL-LITE® SKN y XTREME son productos recocidos. Esto significa que los vidrios a capas no deben ser templados.
- COOL-LITE® SKN II y XTREME II son productos "a templar". Esto significa que los vidrios a capas deben ser templados para alcanzar sus propiedades nominales (desempeño y color). Esta gama de productos está disponible con protección temporal EASYPRO®. Consulte la guía de procesamiento dedicada para este producto.

Para mejorar la satisfacción del cliente, mejoramos constantemente la calidad de nuestros productos. Esto podría conducir a una mejora en la procesabilidad de nuestra capa, así que asegúrese de tener una versión actualizada de estas guías.

1.2. Espesor, dimensiones y tolerancias

1.2.1. Espesor y dimensiones

Los productos COOL-LITE® SKN(II) / COOL-LITE® XTREME (II) están disponibles en espesores y tamaños estándar. Para obtener más información, consulte la documentación del producto correspondiente o póngase en contacto con su asesor de especificación de Vidrio Andino Saint-Gobain.

1.2.2. Recomendaciones de espesor

- Los cálculos y recomendaciones son los mismos que para las láminas de vidrio convencionales (recocido, templado, laminado...) ensambladas en doble acristalamiento.
- Se deben cumplir las normativas nacionales y locales pertinentes.

1.3. Criterios de calidad

1.3.1. Tipos de defectos: Definiciones

Los tipos de defectos de vidrio a capas se enumeran y definen en la norma EN 1096-1. Las siguientes definiciones son extraídas de esta norma:

- **Defecto de uniformidad (Uniformity defect):** Variación ligera visible de color, en reflexión o en transmisión en el mismo vidrio a capas o de vidrio a vidrio a capas;
- **Mancha (Stain):** Defecto en la capa más amplio que un defecto puntual, frecuentemente de forma irregular, parcialmente de estructura moteada;
- **Defectos puntuales (Punctual defects):** Perturbación puntual de la transparencia visual cuando se mira a través del vidrio (Trasmisión) y del factor de reflexión visual cuando se mira el vidrio. Las manchas, agujeros y rayas son tipos de defectos puntuales;
 - **Lunar (Spot):** defecto que habitualmente se ve oscuro en relación con la capa envolvente, cuando se ve en la transmisión;
 - **Agujero (Pinhole):** Hueco puntual en la capa, con ausencia parcial o total de la capa, contrastando normalmente con claridad con la capa, cuando se ve en transmisión.
 - **Rasguños (Scratches):** Diferentes tipos de rasguños (Rayas) lineales, cuya visibilidad depende de su longitud, profundidad, anchura, posición y disposición;
- **Agrupación (cluster):** acumulación de defectos muy pequeños que dan la impresión de mancha.

1.3.2. Condiciones generales de observación y criterios de aceptación

Sin acuerdo previo entre ambas partes, los criterios de aceptación de defectos aplicables en las condiciones de observación estándar (figuras 1.a) y 1.b)) son los descritos en la norma EN 1096-1:

"El vidrio a capas puede examinarse en láminas de tamaño de fabrica o en tamaños de módulos de corte listos para su instalación. El examen puede realizarse en la fábrica o en sitio (Obra – edificio) cuando esté acristalado.

El panel de vidrio a capas se debe examinar desde una distancia mínima de 3 m. La distancia real dependerá del defecto que se esté considerando y de qué fuente de iluminación se esté utilizando. El examen del vidrio a capas en reflexión es realizado por el observador mirando al lado que será el exterior del acristalamiento. El examen del vidrio a capas en transmisión es realizado por el observador mirando el lado que será el interior del acristalamiento. Durante el examen en reflexión o transmisión, el ángulo entre la superficie del vidrio a capas y el haz de luz que llega a los ojos del observador no excederá 30°."

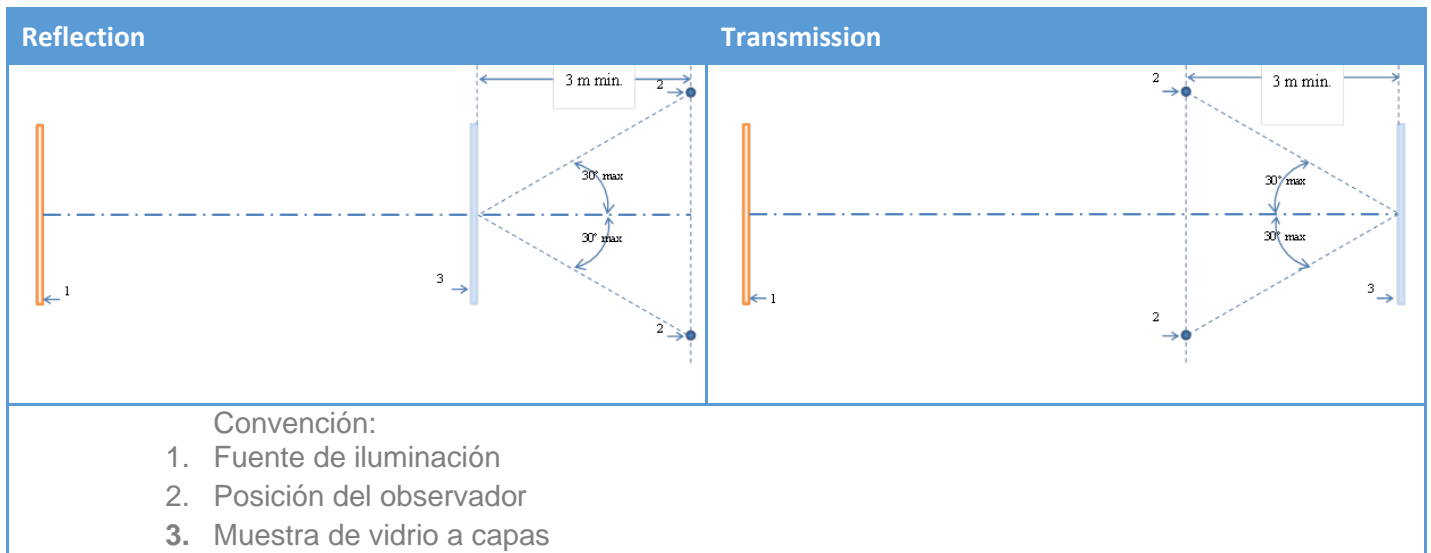


Figura 1. Esquema de los procedimientos de examen para vidrio a capas (Según EN 1096-1)

1.4. Posición de la capa e identificación de la cara capa

1.4.1. Posición de la capa

➤ Unidad de vidrio aislante (IGU)

Los productos COOL-LITE® SKN (II) / COOL-LITE® XTREME (II) han sido diseñados para ser ensamblados en DGU con la capa orientada hacia la cavidad de aire o gas inerte. **La capa debe colocarse en la cara 2 y no en la cara 3.** En triple acristalamiento, el uso de la capa de control solar en cara 2 y una capa de baja emisividad en cara 5 es posible, contacte al equipo de Especificación de Vidrio Andino Saint-Gobain.

Solamente COOL-LITE® SKN183II podría colocarse en la cara 3 en IGU (DGU o TGU), hoy en día es la **única capa autorizada** en esta posición para garantizar un desempeño y consistencia del color óptimos en la fachada. La estética y desempeño de **COOL-LITE® SKN 183 II utilizadas en la cara #2 o en la cara #3 son diferentes y no coincidentes.**

En cualquier caso, para toda la familia de productos (recocidos o a templar):

- la capa nunca debe colocarse en las caras externas de la IGU.
- Se debe realizar Borrado de Capa (véase el § 3.3). El ancho de borrado de capa debe ser de al menos 10 mm.

➤ Vidrio laminado en una unidad de vidrio aislante (IGU)

COOL-LITE® SKN (II) / COOL-LITE® XTREME (II) **están diseñados para ser ubicados en el lado externo del vidrio laminado** (la capa orientada hacia la cavidad de aire o gas inerte). Para esta aplicación, también se debe hacer borrado de capa con un mínimo de 10 mm de ancho y estar en la cara 2 de la IGU.

Para cualquier otra configuración o aplicación, póngase en contacto con su asesor de especificación de Vidrio Andino Saint-Gobain. **De hecho, algunas capas de esta gama se pueden colocar en el interior (en contacto el PVB) pero no todas y con restricciones.** Además, debe asegurarse que la posición elegida de la capa permanezca igual a lo largo de un mismo proyecto para garantizar la consistencia de los colores (cara 1', por ejemplo). **La estética de una capa cuando se coloca en contacto con la entrecapa difiere de la estética en la configuración estándar (en una IGU).** Para conocer las posibilidades y restricciones aplicables, por favor, consulte el documento SGG-TI-01X Capas aprobadas en contacto con entrecapas.

Vidrio Andino Saint-Gobain, como proveedor de vidrio de vidrios a capa, no puede garantizar que la adherencia del ensamble realizado por el fabricante de vidrio laminado cumpla con cualquier nivel de seguridad deseado. Por lo tanto, es responsabilidad exclusiva del fabricante de vidrio laminado verificar que la adherencia del conjunto cumpla con el nivel requerido por el uso final previsto del producto.

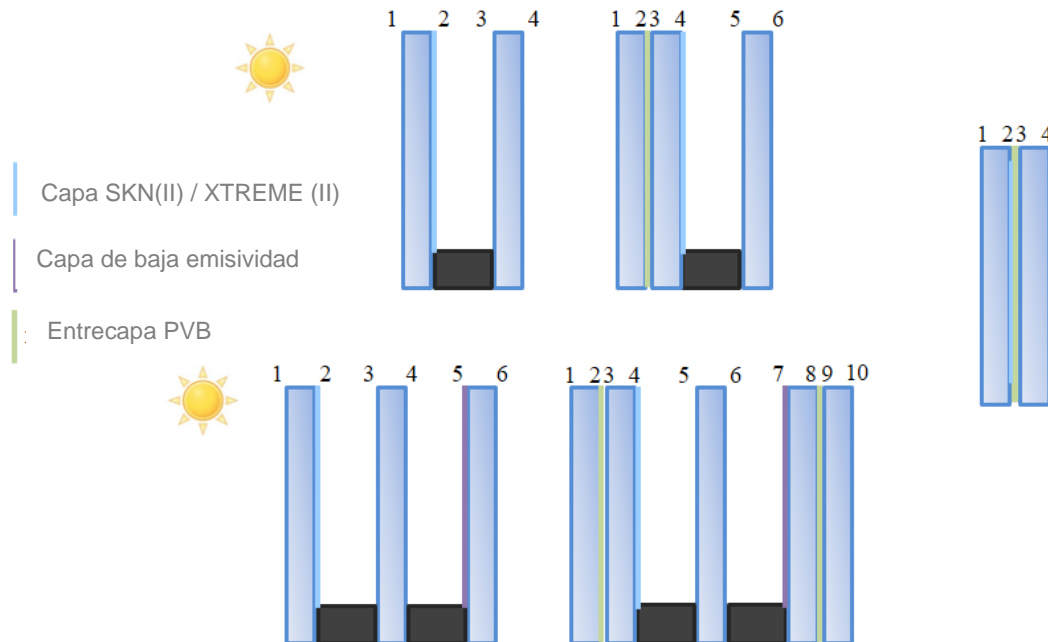


Figura 2. Posibles configuraciones de uso de COOL-LITE® SKN(II) / COOL-LITE® XTREME (II), en todos los casos se debe realizar borrado de capa

➤ **Mezclar vidrio a capas recocido/tratado térmicamente**

Para un producto dado de la gama, las versiones templadas y recocidas, aunque alcancen desempeños similares, pueden presentar diferencias de tonalidad. Póngase en contacto con su asesor de especificación de Vidrio Andino Saint-Gobain para validar una mezcla de configuraciones.

Aunque normalmente es posible, en caso de que se prevea la mezcla de una versión recocida y tratada térmicamente de un producto de la gama, debe garantizarse lo siguiente:

- Se debe proponer al cliente final una muestra a tamaño real (Mock-up), representativa de la configuración final (por lo tanto, la muestra debe mezclar piezas recocidas y templadas).
- Esta muestra tamaño real (Mock-up) debe ser observada y aceptada por el cliente final.
- Se debe evidenciar un informe de esta observación y un acuerdo firmado.

Vidrio Andino Saint-Gobain no se hace responsable de la falta de coincidencia de color debido a la mezcla de acristalamiento recocido y templado en una misma fachada cuando dicha validación de muestra tamaño real (Mock-Up) no se ha realizado correctamente.

1.4.2. Identificación de la cara capa

El lado capa de COOL-LITE® SKN (II) / COOL-LITE® XTREME (II) es generalmente fácil de identificar ya que exhibe un tono de color reconocible. De lo contrario, se pueden utilizar detectores de capa. Póngase en contacto con “Technical Support Manager” TSM

2. TRANSPORTE, ACEPTACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

2.1. Transporte

- Las láminas de vidrio a capas se transportan normalmente en paquetes de 2,8 toneladas (tamaños jumbo o estándar).
- Las láminas de vidrio deben transportarse verticalmente;
- Las hojas individuales se embalan con el lado capa hacia el interior del paquete, a menos que el cliente solicite lo contrario;
- Los vidrios nunca entran en contacto directo entre sí: las láminas de vidrio están siempre separadas por polvo polimérico neutro;
- En cada paquete, se pone una lámina de vidrio flotado transparente de 4 mm como primera hoja durante la carga para proteger la capa de la primera lámina de vidrio a capas;
- El paquete y su contenido deben protegerse del agua.
- Si el vidrio está envuelto y sellado, el sello debe permanecer cerrado hasta que el producto sea utilizado en fábrica. El embalaje del paquete podría depender del destino y de las condiciones de transporte;
- Durante el transporte se deben evitar movimientos bruscos y repetidos;
- Al manipularlo con un aparato de elevación, se deben tomar medidas para no dañar el paquete.

2.2. Recepción de la entrega

- Se debe tener cuidado con la orientación de la capa que ha sido ordenada. Por favor verifíquelo antes de comenzar el procesamiento.
- Cada paquete debe abrirse con cuidado para no dañar las láminas de vidrio o la (las) capa(s) (contactos, rayones, etc.). Deben respetarse las instrucciones de manipulación contenidas en el embalaje, en particular las instrucciones de apertura.
- Antes del procesamiento, las láminas de vidrio deben controlarse de acuerdo con las especificaciones definidas anteriormente. Cualquier posible defecto en la capa deberá ser comunicado inmediatamente al proveedor, acompañado de:
 - La fecha de entrega
 - La información mencionada en la etiqueta de identificación
 - Todas las entregas están identificadas con una etiqueta que contiene la siguiente información:

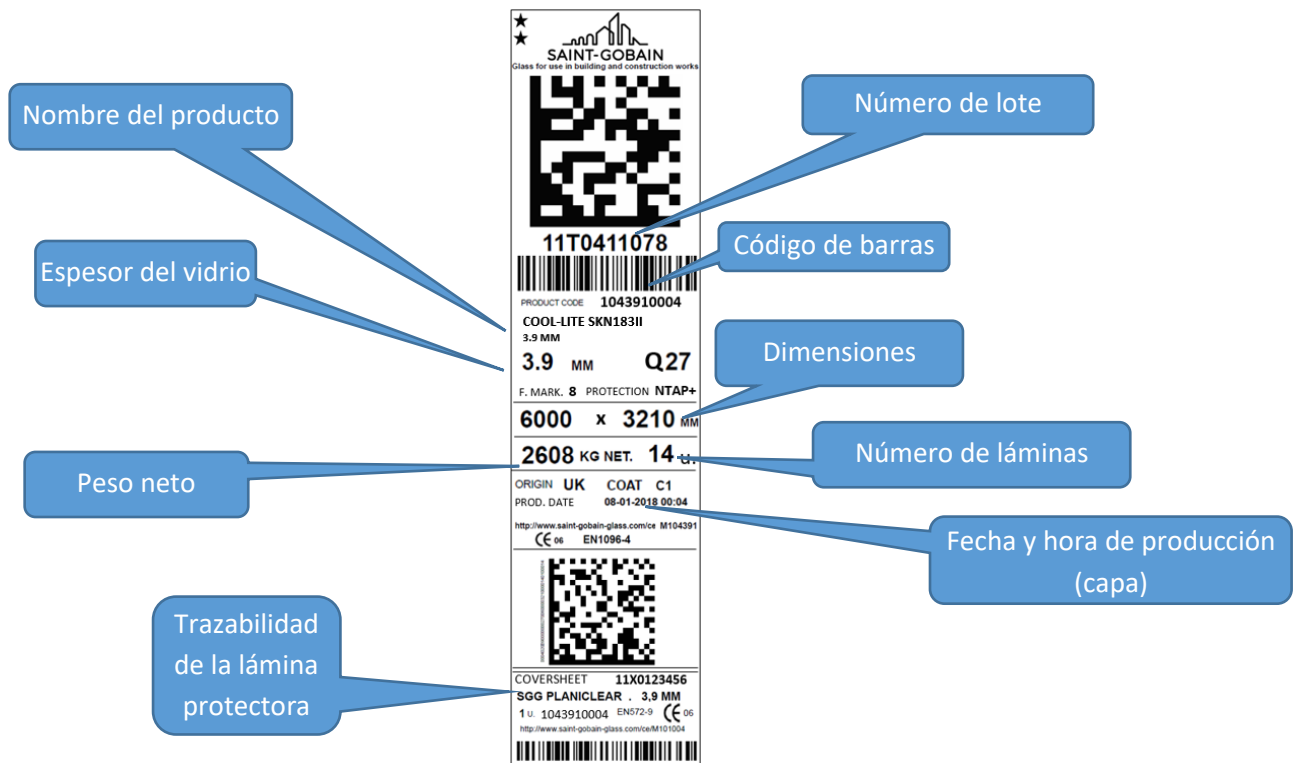


Figura 3. Etiqueta con información

- En caso de una entrega con discrepancias evidentes detectadas durante la recepción (agua, roturas...), se deberá seguir el procedimiento establecido por Vidrio Andino Saint-Gobain.

No se aceptarán reclamaciones por daños causados durante y después del procesamiento debido al incumplimiento de estas guías. Por lo tanto, el procesador de vidrio debe asegurarse de que el proceso esté adaptado para vidrio a capas y que el control de calidad sea oportuno para detectar cualquier

problema de calidad lo antes posible. En caso de reclamación se requerirán muestras y se podrá solicitar la visita de un representante de Vidrio Andino Saint-Gobain (calidad).

2.3. Almacenamiento

2.3.1. General

Todos los productos de vidrio pueden degradarse (mancharse o corroerse) cuando se almacenan en condiciones húmedas. La iridiscencia puede tomar la apariencia de un "arco iris" o una neblina blanca lechosa en la superficie del vidrio, o picaduras de corrosión en el lado de la capa.

Las láminas de vidrio COOL-LITE® SKN (II) / COOL-LITE® XTREME (II) deben almacenarse, como vidrio flotado, verticalmente (de 3 a 7 grados) bajo las siguientes condiciones:

- En un almacén seco y bien ventilado, para evitar cualquier condensación en la superficie;
- Lejos del polvo de vidrio;
- Protegidas de la lluvia y del agua corriente (por ejemplo, se debe rectificar cualquier gotera en el techo);
- Nunca al aire libre (incluso cuando está empacado);
- Protegidas de cambios bruscos de temperatura y niveles de humedad (los productos de vidrio a capas deben almacenarse lejos de puertas).
- En caso de que el vidrio a capas se entregue embalado (aluminio, PE): Antes de romper el sello, para evitar la condensación, se debe asegurar que la temperatura del paquete haya alcanzado la temperatura del ambiente del almacén.

2.3.2. Tiempo de almacenamiento

Si se respetan las condiciones de almacenamiento anteriores (§ 2.3.1), se garantiza COOL-LITE® SKN (II) / COOL-LITE® XTREME (II), a partir de la fecha de recepción en las instalaciones del cliente:

- Durante dos meses si el vidrio no está sellado;
- Durante seis meses si el vidrio está sellado
- Durante doce meses en caso de protección EasyPro®
- Una vez que se rompe el sello (extracción de la cinta de protección periférica), la vida útil es de un máximo de 2 meses (dependiendo del tiempo transcurrido desde la recepción, por ejemplo, si el vidrio se recibió 5 meses antes, solo le quedará 1 mes de vida útil).
- El tiempo de almacenamiento restante después de la rotura del sello también puede reducirse en países particularmente húmedos. Póngase en contacto con su "Technical Support Manager" (TSM) para obtener más detalles.
- La fecha de rotura del precinto también debe anotarse en cada paquete;
- Debe adoptarse un sistema de primero en entrar, primero en salir;

- En caso de que el cliente pierda la fecha de recepción, la fecha de la remisión de entrega servirá como prueba;
- Una vez que se retira del embalaje la lámina de vidrio a capas COOL-LITE® SKN(II) / COOL-LITE® XTREME (II), debe procesarse para ensamblarla lo antes posible en una unidad de vidrio Aislante (IGU).

2.4. Manipulación

- Las láminas de vidrio a capas COOL-LITE® SKN (II) / COOL-LITE® XTREME (II) deben manipularse con guantes de seguridad secos, limpios y adecuados.
- En caso de que no se puedan evitar las operaciones de manipulación con ventosas en el lado capa, asegurarse de que las ventosas estén perfectamente limpias. No todas las soluciones son adecuadas para limpiar ventosas; consulte la documentación del fabricante para obtener más detalles. También se puede colocar una hoja de papel intercalado (sin ácido, fina, suave y permeable al aire) o protectores de ventosa adecuados en el lado capa, entre las ventosas y la superficie, pero se debe tener cuidado ya que esto puede reducir el nivel de vacío (especialmente en el caso de vidrios de gran espesor y pesados).
- Cada panel de vidrio a capas debe separarse del siguiente panel antes de sacarlo del paquete. Se debe evitar cualquier movimiento relativo de la capa con el siguiente vidrio.
- Es posible desapilar automáticamente las hojas de vidrio o retirarlas usando una abrazadera para vidrio, pero el área de agarre debe mantenerse al mínimo y evitar el agarre por el patrón de corte;
- En caso de duda, se debe comprobar la posición de la capa (ver § 1.5.2). No coloque la capa en contacto con una superficie rugosa u objetos duros.
- No ubique la lámina de vidrio en posición horizontal con la capa en contacto con la mesa de corte o cintas transportadoras, rodillos, etc.
- Evite siempre huellas dactilares y restos de suciedad que requerirían una limpieza adicional de la capa. Si es necesario, la capa se puede limpiar suavemente con un paño suave y seco y una solución adecuada (por ejemplo, alcohol isopropílico (IPA)).

3. PROCESAMIENTO DE COOL-LITE® SKN(II) / COOL-LITE® XTREME (II)

3.1. Manipulación en las líneas de producción

Todas las recomendaciones descritas en el § 2.4 siguen siendo válidas.

- Asegurar, en la medida de lo posible, que la capa no entre en contacto con los rodillos guía en la línea; la capa debe girarse hacia el operador cuando está de cara a la línea. Si la capa debe entrar en contacto con los rodillos, asegurarse que las cintas transportadoras estén perfectamente limpias y libres de cualquier material/partícula abrasiva;
- Los instrumentos de elevación y manipulación, herramientas y ventosas deben mantenerse perfectamente limpios (o cubiertos con protectores adaptados) para no dejar marcas en la capa.
- Utilice guantes de seguridad secos y limpios al levantar la hoja de vidrio manualmente. Limite el área de contacto tanto como sea posible;
- La capa debe protegerse de cualquier contacto con sustancias grasas;

3.2. Corte de vidrio

COOL-LITE® SKN (II) / COOL-LITE® XTREME (II) se corta de la misma manera que cualquier otro vidrio a capas. Sin embargo, se deben respetar las siguientes recomendaciones:

- Debe evitarse cualquier irregularidad o daño de los bordes ya que puede aumentar el riesgo de rotura durante el proceso de tratamiento térmico;
- Utilice únicamente **aceite de corte de vaporización ligera** (por ejemplo Acecut 5503 o 5250) adaptado al vidrio a capas;
- No diluya ni mezcle el aceite de corte;
- Evite todo exceso de aceite de corte: Ancho máximo: 1 cm;
- Para la operación de corte, evite el uso de guantes recubiertos de látex natural, ya que el látex tiende a disolverse en el aceite de corte. Esto deja un residuo graso en la capa que puede ser difícil de remover en las lavadoras industriales. Se deben preferir guantes de cuero de grado 5 o con palma de PU, así como guantes con protección de nitrilo NBR;
- Se pueden utilizar plantillas de corte, pero se debe tener mucho cuidado de no rayar la capa. Debajo de la plantilla se debe colocar una protección blanda (tejido blando, fieltro o almohadilla de corcho);
- Las pequeñas partículas de vidrio que se encuentran en la superficie de la capa no se deben limpiar con la mano, **sino con aire seco y sin aceite**;

- Cuando apile módulos de corte antes de continuar con el procesamiento, separe los paneles mediante:
 - Almohadillas de corcho nuevas (recomendado);
 - Hoja de papel intercalado (libre de cloro);
 - Almohadillas de espuma;
 - Tiras de cartón corrugado.

Esto es especialmente importante con vidrios de diferentes dimensiones. No coloque polvo separador adicional.

- No se recomienda el uso de los estantes llamados “carros de arpa” para almacenar los módulos de corte, ya que el contacto de los cables con la capa puede dañar esta última cuando los módulos de corte rozan con los cables.
 - En caso de que se utilicen tales carros: se debe asegurar que los cables metálicos estén bien protegidos con fundas de plástico en toda su longitud. Esas protecciones deben estar totalmente libres de fragmentos de vidrio;
 - Los módulos de corte deben insertarse de tal manera que la capa nunca frote los cables;
 - Dichos carros no deben utilizarse en caso de que la capa sea “a templar”.

3.3. Borrado de capa

COOL-LITE® SKN (II) / COOL-LITE® XTREME (II) debe llevar borrado de capa sea cual sea la configuración de uso. Consulte la guía de procesamiento de EasyPro® para guiarse en caso de tener protección EasyPro®.

- La eliminación de la capa del borde de los paneles individuales es absolutamente esencial para todos los paneles COOL-LITE® SKN (II) / COOL-LITE® XTREME (II) procesados en unidades de doble acristalamiento, para lograr la resistencia de unión del sello secundario.
- El ancho del borde de la capa eliminada debe ajustarse a la profundidad del sello secundario; el objetivo es garantizar que la franja eliminada alcance al menos el centro del cordón de butilo. Este cordón de Butilo no debe estar completamente sobre la capa. En cualquier caso, el ancho del borrado de capa debe ser de al menos 10 mm.
- Para COOL-LITE® SKN (II) / COOL-LITE® XTREME (II), el borrado de capa se puede hacer antes o después del templado (o termoendurecido).
- La capa se puede eliminar manual o automáticamente. El borrado de capa se puede realizar con rectificadoras adecuadas, ya sea en la mesa de corte, de forma independiente o como parte de la línea de unidades de doble acristalamiento, operando horizontal o verticalmente, utilizando una rueda abrasiva.

- Para el borrado de capa ancho, se puede realizar el rectificado manual o varias pasadas con equipos normales de borrado de capa. En este caso, tenga en cuenta la estética del área eliminada de la capa.
- Tenga cuidado de que el polvo de molienda sea aspirado para evitar rayas.
- Cualquier rastro de capa perpendicular al borde del vidrio debe evitarse totalmente.
- Verifique la calidad del borrado de capa con un probador de capa o visualmente colocando una hoja de papel blanco detrás del vidrio.
- El borrado de capa con fresado de cepillo, fresado de fieltro y sistemas de borrado manual no son adecuados.

3.4. Acabado de bordes

Es una buena práctica trabajar los bordes del vidrio directamente después del corte. Siempre que el vidrio se almacene en las condiciones definidas anteriormente, se debe trabajar el borde del vidrio dentro de las siguientes 24 horas posteriores al corte.

- **Acabado de bordes húmedos:** es esencial mantener el vidrio completamente húmedo durante todo el proceso de pulido y lavar el vidrio inmediatamente después para que el agua de molienda no pueda secarse sobre la superficie de la capa.
- **Acabado de bordes en seco:** este tipo de procesamiento generalmente **no** se recomienda ya que pequeñas partículas de polvo de vidrio pueden esparcirse sobre la superficie de la capa seca. En caso de uso, asegúrese de que la succión sea lo suficientemente potente para evitar una dispersión demasiado importante de polvo.

3.4.1. Acabado de bordes manual

Generalmente se lleva a cabo mediante cintas cruzadas manuales para conseguir bordes con arista abatida (se recomiendan cintas de grano 100 - 120).

- La cinta superior debe correr hacia abajo para minimizar la arena depositada en la superficie de la capa;
- Se pueden instalar topes de rodillos horizontales para garantizar una presión y un ancho de arista constantes;
- El vidrio debe manipularse (con guantes libres de polvo) por los bordes para evitar daños en la capa.

3.4.2. Acabado de bordes automático

Es posible rectificar el vidrio a capas en máquinas verticales, CNC y bilaterales, siempre que se respeten las instrucciones de manipulación y se realicen adaptaciones de las máquinas (si es necesario, comuníquese con su “Technical Support Manager” TSM). Para máquinas bilaterales y verticales (rectilíneas) se debe comprobar la limpieza y perfecta sincronización de las correas de presión

(mordazas). Se recomiendan correas endurecidas y no dañadas. Se recomienda una presión de correa baja adaptada a las capas.

3.5. Perforación

La perforación del vidrio a capas se puede realizar siempre que se observen las instrucciones de manipulación y se realicen adaptaciones de las máquinas (si es necesario, comuníquese con su “Technical Support Manager” TSM). Para aplicaciones de acristalamiento especiales (Ej., vidrio tipo araña), es posible que sea necesario colocar la capa sobre los rodillos transportadores. En tal caso, se recomienda proteger la capa con una película plástica de baja adherencia.

La capa debe llevar borrado de capa en la periferia de las perforaciones.

3.6. Lavado

Se recomienda lavar el vidrio inmediatamente después del acabado de bordes. En caso de que COOL-LITE® SKN (II) / COOL-LITE® XTREME (II), sea sometido a varios pasos de procesamiento (acabado de bordes + taladrado +...) cada uno de ellos seguido de un lavado, se recomienda pasar los módulos de corte en la misma dirección para cada fase de lavado (para evitar la posible generación de múltiples rayas cruzadas).

Se recomienda el uso de la siguiente instalación. Si la instalación de lavado difiere de la aquí descrita, se recomienda realizar pruebas para comprobar la calidad del lavado (rayas, manchas, polvo, etc.) y garantizar que la instalación no dañe la capa. Póngase en contacto con su “Technical Support Manager” TSM:

- **Zona de prelavado:**
 - Rampa de prelavado seguida de un par de cepillos cilíndricos
 - Agua del grifo entre 30 y 40°C, preferiblemente cerca de 40°C, sin detergente
 - La rampa de prelavado es particularmente importante para la eliminación del polvo y las partículas de vidrio creadas durante el proceso de acabado de bordes.
- **Zona de lavado:**
 - 2 pares de cepillos cilíndricos
 - agua desmineralizada
 - valor de pH comprendido entre 6 y 8;
- **Zona de enjuague:**
 - Agua desmineralizada a temperatura ambiente.
 - Conductividad máxima 20 µS/cm
 - valor de pH comprendido entre 6 y 8;
- **Cepillos:**
 - Cerdas de poliamida limpias y flexibles (suaves)

- Diámetro máximo de 0,2 mm, 20 - 40 mm de largo.
- Cuidar que todos los cepillos estén perfectamente limpios y mantenidos periódicamente. Cualquier cepillo duro debe ser levantado;
- Velocidad de rotación compatible con capas magnetrónicas.
- **Secado:**
 - Utilice una instalación de soplado de aire equipada con filtros.
 - Filtros limpios y mantenidos periódicamente;
- Se debe rociar agua directamente sobre el vidrio, no sobre los cepillos (como se muestra en el siguiente dibujo);

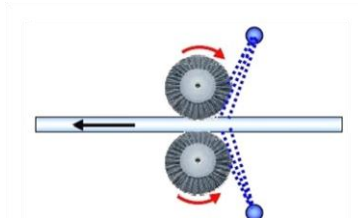


Figura 4. Rociado de agua sobre el vidrio

- La lámina de vidrio no se puede detener dentro de la lavadora. Los módulos lavados no deben permanecer mucho tiempo en la máquina de lavado, especialmente mientras los cepillos están girando;
- **No debe quedar agua sobre la superficie de la capa después del proceso de secado;**
- Se recomienda limpiar periódicamente la lavadora, especialmente los cepillos y las zonas donde se utiliza agua desmineralizada. Limpie los filtros todos los días y los tanques todas las semanas. Para los cepillos, la limpieza con vapor da buenos resultados, pero no rocíe las cerdas con agua a alta temperatura y alta presión.
- En caso de que todavía haya suciedad o manchas en la capa después de la lavadora, la limpieza se puede realizar con un paño suave e isopropanol (IPA) o etanol seguido de un secado rápido, siempre que esto se haga con cuidado e inmediatamente después de que se haya producido la contaminación.
- Para el apilado provisional de módulos lavados, utilice almohadillas de corcho cerca del borde de las hojas.

Como en un paso posterior, COOL-LITE® SKN (II) / COOL-LITE® XTREME (II), será templado/termoendurecido, **es de suma importancia que no queden residuos o marcas en la superficie de la capa después de la salida de la lavadora de preprocesamiento.**

La contaminación que queda en la capa puede provocar, al templar, corrosión en caliente (dando el aspecto de agujeros (pinholes)) de la capa. Dichas marcas no se pueden lavar.

3.7. Templado/Termoendurecido

3.7.1. General

COOL-LITE® SKN II / COOL-LITE® XTREME II siempre debe ser **templado o termo-endurecido**.

3.7.2. Requisitos previos para el templado/termoendurecido

La limpieza de COOL-LITE® SKN II / COOL-LITE® XTREME II antes de ingresar al horno de templado es importante. Desde la salida de la lavadora hasta la entrada del horno de templado sólo se deberá permitir el uso de guantes perfectamente limpios. La capa se puede limpiar suavemente con isopropanol (IPA) en la mesa de entrada del horno para eliminar suciedad o marcas (de guantes, separadores, huellas dactilares...).

Se debe tener especial cuidado y atención en cada etapa del procesamiento, en particular antes y durante el proceso de tratamiento térmico. Consulte a su "Technical Support Manager" TSM si es necesario.

Es una buena práctica templar el vidrio directamente después del lavado. Siempre que se conserve en las condiciones indicadas en el punto 2.3.1, el vidrio deberá templarse en las 24 horas siguientes al lavado.

3.7.3. Instrucciones para el tratamiento térmico

En términos generales, el tratamiento térmico de COOL-LITE® SKN II / COOL-LITE® XTREME II se puede llevar a cabo utilizando ajustes de horno adecuados. Estos obviamente variarán dependiendo del tipo de horno utilizado. Sin embargo, se recomienda que se ajusten las temperaturas y tiempo de calentamiento para evitar roturas en la zona de enfriamiento y cumplir con los requisitos para el vidrio de seguridad monolítico con el nivel deseado de Estrés (Patrón de Rotura), planicidad y calidad óptica.

Consulte la guía de procesamiento de EasyPro® para guiarse en caso de protección EasyPro®.

- Las láminas siempre deben templarse (FT) o termo endurecerse (HS) con el lado capa hacia arriba, nunca coloque la capa contra los rodillos del horno:
 - **Hornos de radiación:** Como los capas COOL-LITE® SKN (II) / COOL-LITE® XTREME (II) exhiben características de baja emisividad, no se recomienda usar solo horno de radiación para templar o termoendurecer estos productos;
 - **Hornos de convección:** Los hornos de convección se recomiendan para el tratamiento térmico de COOL-LITE® SKN (II) / COOL-LITE® XTREME (II). Consulte a su "Technical Support Manager" TSM de Vidrio Andino Saint-Gobain para el ajuste de la configuración adecuada.

- **Nota:** los hornos de alta convección proporcionan tiempos de ciclo mucho más rápidos, así como una calidad óptica mejorada del producto final.
- No utilice SO₂ en el horno al templar COOL-LITE® SKN (II) / COOL-LITE® XTREME (II). Detenga el SO₂ con el suficiente tiempo de antelación. El SO₂ puede permanecer en el horno hasta 48 horas.

3.8. Prueba Heat soak (HST)

Los módulos de corte de COOL-LITE® SKN II / COOL-LITE® XTREME II templados con prueba Heat Soak (HST) deben realizarse de acuerdo con la norma europea EN 14179. Cada pieza debe estar separada individualmente. Los bloques de separación pueden estar hechos de PTFE (por ejemplo, teflón) y el contacto con la capa debe limitarse al mínimo y ubicarse en el área eliminada del borde para que no haya contacto del PTFE con la capa. No se deben utilizar hornos HST a gas con combustión directa, ya que los vapores calientes pueden dañar la capa.

Para proyectos, se recomienda realizar pruebas Heat Soak (HST) para vidrio templado. Su finalidad es reducir el riesgo de rotura espontánea por la posible presencia de inclusiones de sulfuro de níquel en el vidrio. La normativa local puede hacer que esta prueba sea obligatoria según el uso final previsto del vidrio.

3.9. Curvado

COOL-LITE® SKN (II) / COOL-LITE® XTREME (II) puede ser curvado recocado (proceso de gravedad) o templado (en hornos de templado equipados con una celda/molde de curvado). No todos los radios de curvatura pueden alcanzarse con forma convexa o cóncava según el tipo de proceso utilizado. Se recomienda al procesador que verifique y valide que su proceso de curvado sea capaz de obtener una buena calidad en una forma específica antes de hacer una oferta final para un proyecto que solicite esta forma.

3.10. Esmaltado

Vidrio Andino Saint-Gobain no puede comprometerse con el esmaltado de ningún producto COOL-LITE® SKN (II) / COOL-LITE® XTREME (II).

La capacidad de transformar y ofrecer acristalamiento esmaltado COOL-LITE® SKN (II) / COOL-LITE® XTREME (II) es responsabilidad exclusiva del procesador.

Excepciones:

- El sello normativo es posible en la capa con o sin EASYPRO®

- Esmalte en las áreas de capa borrada (borrado de capa, láser...). El uso de cinta de enmascarar para delimitar la periferia de acristalamiento esmaltado con borrado de capa será responsabilidad total del procesador de vidrio. La remoción de la cinta puede provocar el desprendimiento de la capa incluso si está protegida por la capa EASYPRO®.
- Capa COOL-LITE® SKN183II con las siguientes recomendaciones (tipo de esmalte, diseño, tecnología de impresión...). Consulte la guía específica para el esmaltado COOL-LITE: "**Impresión cerámica en capas COOL-LITE® para aplicaciones de fachada**". La capa en ese caso debe proporcionarse sin la capa protectora EASYPRO®. **El esmaltado con EASYPRO® no es posible.**

3.11. Manipulación del vidrio con tratamiento térmico

Después del templado/prueba de Heat Soak (HST) o termoendurecido, cada panel debe separarse con almohadillas. También es posible apilar los paneles individuales con tiras de película de espuma de polietileno –de 2 mm de espesor (en este caso, se debe tener especial cuidado al apilar vidrios de diferentes dimensiones).

- Los paneles de vidrio deben almacenarse verticalmente (de 3 a 7 grados) bajo las siguientes condiciones:
 - En una zona seca y bien ventilada, para evitar cualquier condensación en la superficie;
 - Protegidos de la lluvia y del agua corriente (cualquier gotera en el techo debe ser rectificadas);
 - Nunca al aire libre
 - Protegidos de cambios bruscos de temperatura y niveles de humedad (almacenar los productos de vidrio a capas lejos de puertas abiertas).
- Se deben usar guantes limpios, secos y suaves para toda manipulación.
- En caso de que los módulos de corte deban ser enviados a otra planta procesadora para ser ensamblados en IGU, se recomienda aplicar sobre la capa una película de polietileno de baja adherencia directamente después del templado/termoendurecido. Contacte a su "Technical Support Manager" TSM para más detalles.

3.12. Laminación

- La laminación de COOL-LITE® SKN (II) / COOL-LITE® XTREME (II) se puede realizar con la capa colocada en el exterior (no en contacto con la entrecapa (Interlayer). Ej: PVB).
- En caso de que la capa quede frente a la entrecapa PVB, consulte la última versión aplicable del documento SGG-TI-01X; no todas las capas se pueden usar contra la entrecapa PVB.
- Consulte las recomendaciones del proveedor de entrecapas para obtener el mejor producto final (condiciones de almacenamiento...).

- Para ensamblar el vidrio, asegúrese que los rodillos del calandrado estén en buen estado (limpios y sin fragmentos o partículas de vidrio). Compruebe que la velocidad angular sea regular y corresponda a la del sistema transportador. Limpie todos los depósitos de PVB en contacto con la capa antes de colocarlo en el horno o autoclave. Los rodillos de calandrado deben tocar el vidrio y deben ser planos para aplicar presión regular en cualquier posición.
- Al laminar COOL-LITE® SKN (II) / COOL-LITE® XTREME (II) con tratamiento térmico, es importante tener cuidado de que el espesor del PVB se adapte para compensar la posible deformación del vidrio (onda del rodillo, arco, elevación del borde) creada durante el proceso de tratamiento térmico. Se recomiendan recetas de tratamiento térmico optimizadas para limitar la deformación del vidrio y evitar cualquier defecto después del proceso de laminación. Póngase en contacto con su “Technical Support Manager” TSM si es necesario.
- No se recomienda el uso de abrazaderas o pinzas para realizar la laminación en ningún momento, especialmente durante autoclave. Esto podría ser una causa de distorsión óptica del vidrio y posible delaminación posterior del vidrio. El uso de abrazaderas o pinzas puede ocultar posibles desviaciones de calidad en la producción.
- En cualquier caso, se debe realizar Borrado de capa con un ancho mínimo de 10 mm.

3.13. Fabricación de unidades de vidrio aislante (IGU)

Se recomienda ensamblar los paneles en unidades de vidrio aislante lo antes posible y en un plazo de 24 horas en condiciones de almacenamiento como se describe en la sección 2.3.1. Cuando fabrique unidades de vidrio aislante (IGU) con COOL-LITE® SKN (II) / COOL-LITE® XTREME (II), siga las instrucciones de manipulación, corte y lavado detalladas anteriormente.

El vidrio a capas debe lavarse antes de ensamblarlo en unidades de vidrio aislante. Las condiciones de lavado recomendadas se describen en el § 3.6.

- En caso de que la capa tenga que colocarse con los rodillos / transportadores, asegúrese que todos estén libres de partículas de vidrio y libres de fricción;
- Se pueden utilizar todo tipo de sellos secundarios (poliuretano, polisulfuro, silicona y hot melt).

3.14. Procesamiento de controles de calidad

Es responsabilidad de la planta procesadora definir y ajustar el control del proceso de calidad para que cumpla con los estándares de calidad aceptables para su propio mercado y con respecto a los requerimientos nacionales pertinentes.

- **Recepción:** Control del documento de entrega del proveedor de vidrio a capas. Inspección visual de los packs (roturas, condensación...);
- **Después del corte:**
 - Control de aspecto visual (rayas, oxidación/corrosión, partículas, etc.);

- Control normal de la calidad del corte;
- **Después del acabado de borde/perforación/lavado:**
 - Control de aspecto visual (rayas, oxidación/corrosión, partículas, etc.);
 - Control visual (si el panel está completamente seco);
 - Compruebe si hay ventosas o marcas de almohadillas de corcho, etc.;
 - Control normal de la calidad del acabado de bordes/perforación;
- **Antes del templado (o termoendurecido):**
 - Compruebe si hay partículas de vidrio (si están presentes, retírelas volviendo a lavar);
 - Compruebe si hay marcas, suciedad... Si las hay, elimínelas limpiando suavemente el revestimiento con un paño suave y IPA;
- **Después del templado (o termoendurecido):**
 - Control de aspecto visual (quemaduras, grietas, rayones, oxidación/corrosión, neblina...);
 - Calidad óptica (distorsión, arco, etc.);
 - Detección visual de ondas de rodillos;
 - Control normal de la calidad del tratamiento térmico (patrón de rotura, etc.);
- **Después de la prueba Heat Soak (HST):**
 - Control de aspecto visual (rayas, oxidación/corrosión, partículas, etc.);
 - Verifique que los bloques de separación no hayan causado daños;
- **En la línea de unidades de vidrio aislante (IGU):**
 - Control del aspecto visual de conformidad con la norma nacional de calidad correspondiente para unidades de doble acristalamiento.

Para las plantas que recién comienzan a utilizar productos de vidrio a capas, un sistema de inspección "primero" después de cada proceso puede resultar útil hasta que se adquiera experiencia. Es importante la capacitación y experiencia del operador en la identificación de fallas (que a menudo son difíciles de ver, especialmente antes del tratamiento térmico). En cualquier caso, se debe organizar una visita de su "Technical Support Manager" TSM.

4. MEDIO AMBIENTE/ RESIDUOS DE VIDRIO/ PREVENCIÓN PARA LA SALUD

Los productos de vidrio a capas COOL-LITE® SKN(II) XTREME (II) se pueden reciclar como si fueran vidrio flotado incoloro PLANILUX®.

La recolección de sustratos en lo que se denomina **casco** es importante por muchas razones. La recolección debe respetar reglas para obtener casco limpio que se pueda reutilizar en la producción de vidrio nuevo.

Los vidrios a capas con sustrato PLANILUX® y DIAMANT™ se pueden recolectar juntos.

Los vidrios a capas con sustrato PARSOL® deben ser recolectados por aparte y por tipo de color (verde, azul, gris...)

A continuación, se presenta una lista no exhaustiva de contaminantes del casco:

- Papeles y cartones
- Fuentes metálicas como espaciadores de aluminio
- Vidrio piro cerámico
- Vidrio de borosilicato
- Vidrio de botellas
- Vidrio alambrado
- Partes metálicas de las ruedas de corte
- Marcadores para vidrio y en general todos los elementos que no estén libres de sulfato de níquel.



Contacte a su equipo comercial y servicio al cliente para tener todos los detalles acerca de nuestro programa [RECICLO CON VIDRIO ANDINO](#).

Los residuos del acabado de bordes deben recogerse de forma continua y completa durante el proceso de molienda. Estos residuos deben ser tratados adicionalmente de conformidad con la legislación nacional sobre residuos industriales. En algunas legislaciones (países), los residuos del proceso de molienda deben tratarse como desechos tóxicos.

En cuanto al residuo/polvo proveniente del proceso de acabado de bordes, se debe evitar cualquier inhalación o contacto con la piel.

5. INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN/ACRISTALAMIENTO

La selección de un método de acristalamiento adecuado y práctico depende de una variedad de factores como el tamaño del vidrio, la exposición y el tipo de material y sistema de enmarcado.

Las técnicas de acristalamiento y fijación deben cumplir con las recomendaciones de las normas nacionales pertinentes. Los calzos de acristalamiento, el tamaño del marco y la deflexión máxima admisible del marco para unidades de doble acristalamiento no son específicos de los productos de vidrio de los productos COOL-LITE® SKN (II) / COOL-LITE® XTREME (II).

6. PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS PRODUCTOS TERMINADOS

6.1. Protección del acristalamiento en obra

Al igual que con otros productos de vidrio, con los productos de vidrio COOL-LITE® SKN (II) / COOL-LITE® XTREME (II) es importante respetar lo siguiente:

- Para evitar el daño del vidrio por contaminantes agresivos provenientes de la obra (por ejemplo, pintura, yeso, mortero...), se recomienda instalar los acristalamientos una vez se hayan completado todos los demás trabajos en la obra. En caso de que esto no pueda respetarse, será necesario proteger eficazmente el acristalamiento, por ejemplo, mediante una película de polietileno;
- Minimizar, en la medida de lo posible, el tiempo de almacenamiento del vidrio en obra antes de su instalación;
- Seguir las recomendaciones habituales: almacenar en un lugar seco, bien ventilado, protegido de las inclemencias del tiempo y de las variaciones de temperatura y humedad;
- Evitar en la medida de lo posible salpicaduras de residuos de cemento, yeso, mortero. Para evitar un ataque químico al vidrio, dichas sustancias deben eliminarse inmediatamente del vidrio. Se recomienda limpiar el vidrio tan pronto sea instalado.
- Las técnicas de acristalamiento e instalación deben cumplir con las recomendaciones de las normas nacionales pertinentes. Los calzos de acristalamiento, el tamaño del marco y la deflexión máxima admisible del marco para unidades de doble acristalamiento no son específicos de los productos de vidrio COOL-LITE® SKN (II) / COOL-LITE® XTREME (II).

6.2. Eliminación de etiquetas y marcas

- En los módulos de corte, la etiqueta se encuentra en la cara opuesta a la capa. Las etiquetas o cintas nunca deben colocarse en el lado de la capa, incluso cuando están protegidas por la capa de protección EASYPRO®.
- Las etiquetas de identificación de las láminas de vidrio deben retirarse antes o inmediatamente después de la instalación. **No utilice herramientas metálicas o afiladas para este propósito. Los solventes aprobados son acetona y alcohol.**
- Para indicar la presencia de la lámina de vidrio, no utilizar materiales como cal, tiza o jabón sobre la capa. Si se deben colocar señales de advertencia, se sugiere fijar un aviso o banderín al marco, asegurándose que no toquen el vidrio.

6.3. Limpieza y mantenimiento

Los productos alcalinos pueden desprenderse de productos como cemento, el yeso, o mortero. Estos materiales que contienen flúor y ácidos provocan manchas o mateado en la superficie. Para evitar que esto ocurra, todas estas sustancias deben eliminarse inmediatamente del vidrio. Se recomienda limpiar el acristalamiento tan pronto como se instale.

Medios de limpieza: lavar, enjuagar y secar el vidrio. Se puede utilizar un jabón suave o detergente neutro, y posterior e inmediatamente enjuagar con agua limpia. El exceso de agua debe eliminarse rápidamente. Las herramientas y toallas de lavado deben estar libres de partículas abrasivas. Nunca utilice productos de limpieza abrasivos o compuestos que puedan generar sales de flúor o ácido fluorhídrico. Es posible utilizar una escobilla de goma de plástico, sólo asegúrese de que no tenga piezas abrasivas bloqueadas.

Se deben eliminar grasas, aceites y materiales utilizados para facilitar la instalación. Los materiales recomendados para la limpieza de la capa son isopropanol (IPA) o etanol. La limpieza con ayuda de disolventes debe ir seguida inmediatamente de un lavado normal con agua y enjuague.

El propietario del edificio deberá velar por el mantenimiento regular y adecuado del vidrio. Esto implica lavar las ventanas, revisar y si es necesario, reparar juntas y marcos, y desobstruyendo orificios de desagüe y ventilación para detectar cualquier anomalía.

7. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Vidrio Andino Saint-Gobain ha tomado todas las medidas razonables para garantizar que la información contenida en la presente guía sea exacta en el momento de su publicación.

Sin embargo, Vidrio Andino Saint-Gobain se reserva el derecho de modificar o añadir cualquier información sin previo aviso. Vidrio Andino Saint-Gobain no se hace responsable de la posible falta de información sobre los productos COOL-LITE® SKN (II) / COOL-LITE® XTREME (II) que no estuviese contenida en el presente documento.



No se aceptarán reclamaciones por daños causados durante y después del procesamiento debido al incumplimiento de estas guías. Por lo tanto, el procesador de vidrio debe asegurarse que el proceso esté adaptado para vidrio a capas y que el control de calidad sea relevante para detectar cualquier problema de calidad lo antes posible. En caso de reclamo se requerirán muestras y se podrá solicitar la visita de un representante de Vidrio Andino Saint-Gobain.



Planta de Vidrio Flotado, Km 6.5 Vía
Soacha -Mondoñedo Vereda Canoas

www.vidrioandino.com